# <<彩色电视机疑难故障检修236例>>

### 图书基本信息

书名:<<彩色电视机疑难故障检修236例>>

13位ISBN编号:9787508241067

10位ISBN编号:7508241061

出版时间:2006-9

出版时间:金盾出版社

作者:蒋秀欣

页数:254

字数:243000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

## <<彩色电视机疑难故障检修236例>>

#### 前言

随着电子技术的飞速发展和人民生活水平的迅速提高,彩色电视机的更新换代越来越快,屏幕越来越大,电路越来越复杂,集成化、数字化程度越来越高,故障类型和故障现象越来越难以把握,特别是一些疑难故障更使广大维修人员和电子爱好者颇感棘手。

但广大电子爱好者和个体专业维修人员的"装备"却十几年一贯制,基本上没有得到改善。 如何用劣势装备"制服"强大的"敌人",惟一的办法,就是不断提高专业知识水平和检修技巧。 为此,我们编写了此书。

本书列举了彩色电视机疑难故障236例,包括特殊故障、软故障、易误判故障和综合性故障等。 对每例故障的现象、故障分析及检修方法均作了较具体的介绍。

为了使广大维修人员从每个实例中得到启迪和提高,特在实例的最后增加了"检修提示"的内容,以 求取得举一反三的效果。

参加本书编写工作的还有:尹振尧、许喜国、刘建民、张春民、张宾、田启明、李金章、刘占敏 等。

由于作者水平有限,错误之处在所难免,请广大读者批评指正。

# <<彩色电视机疑难故障检修236例>>

### 内容概要

本书列举了彩色电视机疑难故障236例,包括特殊故障、软故障、易误判故障和综合性故障等。 对每例的故障现象、故障分析及检修方法、检修提示均作了较具体的介绍。

本书通俗易懂,实用性、启发性强,对广大无线电爱好者和专业维修人员均有指导作用和参考价值

## <<彩色电视机疑难故障检修236例>>

#### 书籍目录

一、+12V/+9V/+8V/+5V稳压电路故障检修 1.左边彩色深,有交流声(+15V滤波电容坏) 2.光栅水平 方向收缩折叠,行不同步(+15V整流二极管坏) 3.开机"嘟"一声,然后三无(+15V整流管软击穿 ) 4.有皱纹,有时有细横条干扰(+12V滤波电容容量变小) 5.有波纹干扰(+12V滤波电容失效) 6. 图像水平漂移,锁台少(+12V稳压管坏) 7.图像信躁比差(+12V稳压集成电路坏) 8.无伴音 (+14.2V整流滤波电解电容开焊) 9.无伴音,有水平干扰且垂直移动(+9V滤波电容失效) 10.光栅下 边压缩(+12V稳压管坏) 11.三无,二次开机+B端电压瞬间摆动一下(+15V整流二极管漏电) 12.有 时图像变为一条亮线,伴音同时消失(+14.5V整流管不良) 13.开机一会蓝屏,有时出现图像(+8V供 电电阻不良) 14.图像彩色有时淡,有时偏色、有时消失(+5V电源电压低) 15.光栅幅度小(5V整流 二极管坏) 16.有时不能开机,有时遥控操作功能紊乱(+5V滤波电容坏)二、开关电源和消磁故障检 修 17.开机难,刚开机蓝屏闪烁且"吱吱"响(电源稳压和保护电容变质) 18.开始频繁自熄,后来" 叭叭"打火(电源稳压电解电容变质) 19.二次开机越来越困难(开关电源启动电容坏) 20.光栅小且 收缩,有时自动关机(宽电压管坏) 21.图像波纹状摇摆,有滚道干扰(稳压滤波电容坏) 22.屏幕花 边状扭曲,有"吱吱声"(推动管性能差) ……三、伴音电路故障检修四、行扫电路故障检修五、 场扫描电路故障检修六、同步分离电路故障检修七、枕形校正电路故障检修八、视放故障检修九、亮 度通道故障检修十、色度通道故障检修十一、图像信号分离/动态梳状滤波器检修十二、TV/AV信号切 换电路故障检修十三、公用通道故障检修十四、自动控制电路故障检修十五、遥控系统故障检修

## <<彩色电视机疑难故障检修236例>>

#### 章节摘录

CA27近于开路,其容抗接近于无穷大,使行偏转线圈回路阻值近于无穷大,偏转线圈流过的电流微小,一方面产生的水平偏转磁场微弱,而形成很窄的垂直亮度;另一方面在行逆程期间行偏转线圈产生的回扫脉冲幅度很小,使行输出管集电极的行扫描脉冲(实际为行逆程脉冲)幅度很小,该脉冲被行输出变压器变压及整流后形成的灯丝电压及加速极、聚焦极、阳极电压均低,使垂直亮度很暗且模糊不清。

检修提示:C427失效或容量下降较为常见,但有时万用表电阻档测量不出来,需用代换法证实。 根据CA27损坏程度的不同,引起的故障现象也不同。

如有的表现为图像扭动,有的表现为击穿行输出管。

CA27损坏的特有表现是V462温度高。

129.枕形失真且行幅度大(枕形校正输出电解电容失效) 机型:康佳牌T2916A型大屏幕彩色电视机。

故障现象:屏幕四角向左右伸展,中间内缩。

此机为复修机,据用户反映,原维修者判断为水平枕形校正及输出器件有问题。

先更换易损件行逆程二极管VD408、VD409(图中未画)下管,再检查水平枕形校正输出滤波电解电容C10正常,试着调节枕形校正电路中两电位器RP01、RP02无效,后对水平枕形校正电路几乎所有器件都进行检查,也没有发现问题。

故障分析:该故障是水平枕形校正输出端有漏电现象,失去对行扫描脉冲调制作用引起的。 该故障在引起枕形失真的同时,还会将行输出逆程电容容量变大,引起行幅度过大。

检修:该机水平枕形校正输出电路如图7-2所示。

(1)测枕形校正输出管V05集电极电压仅为8V(正常值为17V),是该管及后级器件存在漏电故障的表现。

. . . . . .

# <<彩色电视机疑难故障检修236例>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com